

## EPOXIDOVÁ PRYSKYŘICE DUPOX 2012

### Příprava podkladu:

- Koberec musí být zbavený prachu, mastnoty a nečistot.
- Pokud koberec omýváte vodou musíte počkat několik hodin nebo dnů (záleží na venkovní teplotě a větru).
- Aplikujte na zcela suchý koberec při teplotách 10-25 °C (vzduch i podklad).
- Při využití jako pojivo vystačí na 20 kg prachu zbaveného kameniva frakce do 8 mm.

### Potřebné nářadí:

- Míchadlo s regulací otáček, malý kyblík, váleček nebo plochý štětec.

### Aplikace jako lak:

- 688 g složky **A** + 312 g složky **B**
- Do malého kyblíku přelejeme složku A a B, důkladně promícháme po dobu 3 minut při cca 300 ot/min.
- Smíchejte pouze takové množství, které jste schopni zpracovat cca do 20 minut.
- Aplikujte válečkem nebo velkým plochým štětcem.
- Pokud aplikujeme na nový koberec tak nejdříve po 72 hodinách.
- Aplikujte při teplotách 10-25 °C vzduch i podklad, ne na přímém slunci.
- Po dobu tvrdnutí cca 24 hod. při 20 °C plocha nesmí zmoknout ani na ni nesmí padnout rosa.

### Aplikace jako pojivo:

- 688 g složky **A** + 312 g složky **B**
- Do malého kyblíku přelejeme složku A a B, důkladně promícháme po dobu 3 minut při cca 300 ot/min.
- Do velké míchací nádoby přesypeme kamenivo a přelijeme promíchaný EPOXID.
- Důkladně promícháme tak, aby byl každý kamínek obalený pojivem.
- Vždy míchejte po jednom pytli, abyste ho stihli zpracovat do 30 minut při teplotě cca 20 °C.
- Při pomalejším zpracování je důležité kamenivo promíchat i v průběhu aplikace, aby se pojivo neusazovalo na dně.
- Při teplotách nad 30 °C a méně než 10 °C již aplikaci nedoporučujeme
- Po dobu tvrdnutí cca 24 hod. při 20 °C plocha nesmí zmoknout ani na ni nesmí padnout rosa.

### Údržba nářadí:

- Pracovní nářadí po aplikaci řádně omyjte acetonem.

### Důležité:

- Se zvýšenou UV stabilitou.