

EPOXIDOVÁ PRYSKYŘICE DUPOX 2012

Příprava podkladu:

- Koberec musí být zbavený prachu, mastnoty a nečistot.
- Pokud koberec omýváte vodou musíte počkat několik hodin nebo dnů (záleží na venkovní teplotě a větru).
- Aplikujte na zcela suchý koberec při teplotách 10-25 °C (vzduch i podklad).
- Při využití jako pojivo vystačí na 25 kg prachu zbaveného kameniva frakce do 8 mm.

Potřebné nářadí:

- Míchadlo s regulací otáček, malý kyblík, váleček nebo plochý štětec.

Aplikace jako lak:

- 688 g složky **A** + 391 g složky **B**
- Do malého kyblíku přelejeme složku A a B, důkladně promícháme po dobu 3 minut při cca 300 ot/min.
- Smíchejte pouze takové množství, které jste schopni zpracovat cca do 20 minut.
- Aplikujte válečkem nebo velkým plochým štětcem.
- Pokud aplikujeme na nový koberec tak nejdříve po 72 hodinách.
- Aplikujte při teplotách 10-25 °C vzduch i podklad, ne na přímém slunci.
- Po dobu tvrdnutí cca 24 hod. při 20 °C plocha nesmí zmoknout ani na ni nesmí padnout rosa.

Aplikace jako pojivo:

- 859 g složky **A** + 312 g složky **B**
- Do malého kyblíku přelejeme složku A a B, důkladně promícháme po dobu 3 minut při cca 300 ot/min.
- Do velké míchací nádoby přesypeme kamenivo a přelijeme promíchaný EPOXID.
- Důkladně promícháme tak, aby byl každý kamínek obalený pojivem.
- Připravte si pouze takové množství směsi, které stihnete bezpečně zpracovat do 25 minut při teplotě cca 20 °C. Se vzrůstající teplotou se zkracuje doba zpracovatelnosti.
- Při teplotách nad 27 °C a méně než 13 °C již aplikaci nedoporučujeme
- Po dobu tvrdnutí cca 24 hod. při 20 °C plocha nesmí zmoknout ani na ni nesmí padnout rosa.

Údržba nářadí:

- Pracovní nářadí po aplikaci řádně omyjte acetonem.

Důležité:

- Se zvýšenou UV stabilitou.